# = $\mathcal{H}akk \varepsilon n$

# ダイヤモンドコアドリル

SPF-181C<sub>2</sub>

SPF-181M<sub>2</sub>


SPF-161C

SPF-161M

# 取扱説明書



本製品は、水を使用する工具です。 かならず接地(アース)してください。

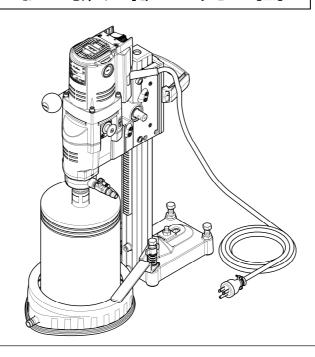

- ◎ このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。
- ◎ ご使用前に、この「取扱説明書」すべてをよくお読みのうえ、指示にしたがって正しく安全に使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に 保管してください。

# CONSEC CORPORATION

#### 接地(アース)について

本製品は給水式ダイヤモンドコアドリルです。JIS規格により感電防止のために接地 (アース) する必要があります。さらに内部構造は二重絶縁または強化絶縁構造になっており、より感電しにくくなっています。 (参照 JIS C 9029-2-6)

#### 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所など の周囲に迷惑をかけないよう規制値以下で使用するため、状況に応じて遮音壁を設け てください。

# 注意文の「▲警告」・「</> ・「ポイント」の意味について

ご使用上の注意事項は「**▲警**告」・「**△**注意」と「ポイント」に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。

▲警告 : 誤った取扱いをした時に、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想

定される内容のご注意。

↑注意 : 誤った取扱いをした時に、使用者が障害を負う可能性が想定される内容

および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

ポイント: 製品の据付け、使用方法、メンテナンスに関する重要な事項。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

本文中では、「ダイヤモンドコアドリル」のことを「コアドリル」、「ダイヤモンドコアビット」のことを「コアビット」と記述しています。

# 目 次

١.	言うのより注思	
	【1】電動工具の安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	【2】コアドリルの使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	【3】乾式コアビットおよび乾式用スイベルの使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2.	各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3.	仕 様(ドリルヘッド) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
4.	標準付属品	9
	用 途 ·····	1 C
6.	オプション品(別売) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 C
7.	使用時全体図および仕様	
	【1】 🗆 4 9 ポールベース SB-4 9 3 - 6 0 0 のアンカーによる固定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
	【2】 □49ポールベース SB-493-600のバキュームパッドによる固定 ・・・・・・・	1 5
	【3】ノーアンカーベース NA-63による固定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6
	【4】□49角度調整ベース AB-491-885のアンカーによる固定 ···········	1 7
8.	キャリングケース収納状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 8
9.	使用方法	
	【 1 】アンカー施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 9
	【2】コアドリルの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 0
	【3】回転速度の設定(SPF-181C2·SPF-181M2のみ) ····································	2 1
	【4】コアビットの取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
	【5】水処理パッドの取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
	【6】排水処理の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3
	【7】給水の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3
	【8】穴あけ作業	2 4
	【9】穴あけ作業終了	2 5
10.	作業中のトラブルと対策	
	【1】作業中のトラブルと対策方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 6
	【2】コアビットがロックした場合の解決方法例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 7
	【3】コアビットにセリが生じた場合の解決方法例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 7
11.	コア抜きワイヤーの使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 8
12.	自動送り装置の取付け	
	【1】E仕様の場合	2 9
	【2】S仕様の場合	3 C
13.	点検・保守・修理	
	【1】作業前点検	3 1
	【2】定期点検	3 1
	【3】保 守	3 3
	【4】修理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3
14	製品の保管	3 4

# 1. 警告および注意

- ◎ ご使用前に、この「警告および注意」すべてをよくお読みのうえ、指示にしたがって正しく使用してください。
- ◎ 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「電動工具の安全上のご注意」「コアドリルの使用上のご注意」「乾式コアビットおよび乾式用スイベルの使用上のご注意」を必ず守ってください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 【1】電動工具の安全上のご注意

- 1. 指定された用途以外には使用しないでください。
- 2. 作業者以外は施工場所へ近づけないでください。
  - ◎ 作業者以外、電動工具やケーブルに触れさせないでください。
- 3. 施工場所の周囲状況も考慮してください。
  - ◎ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
  - ◎ 施工場所は十分明るくしてください。
  - ◎ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
  - ◎ ちらかった施工場所は、事故の原因となります。
- 4. 安全保護具を使用してください。
  - ◎ 作業時は、保護めがねを着用してください。
  - ◎ 滑り止めのついたゴム手袋と履物を着用してください。
  - ◎ 粉じんの多い作業では、防じんマスクを着用してください。
  - ◎ 耳せん、耳覆い(イヤーマフ)などの防音用保護具を着用してください。
- 5. 作業に適した服装をしてください。
  - ◎ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
  - ◎ 長い髪は、帽子やヘヤカバーなどで覆ってください。
- 6. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ◎ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 7. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ◎ 電動工具を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況など十分に注意して慎重に作業 してください。
  - ◎ 回転物には手や身体を近づけないでください。巻き込まれたり、けがをする恐れがあり危険です。
  - ◎ 可動部分や接続部分などに、手や足を挟まないように注意してください。
  - ◎ 疲れている場合は、使用しないでください。

- 8. 感電に注意してください。
  - ◎ 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。
  - ◎ 必ず労働安全規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電遮断装置の設置 された電源を使用してください。
  - ◎ 本製品は作業者を感電事故より守るために、二重絶縁構造を施してありますが、より安全を期するために、必ずゴム長靴・ゴム手袋を着用してください。
- 9. ケーブルを乱暴に扱わないでください。
  - ◎ ケーブルを持って電動工具を運ばないでください。
  - ◎ ケーブルを引張って電源から抜かないでください。
  - ◎ ケーブルを熱・油・角のとがった所に近づけないでください。
- 10. 指定の付属品やオプション品を使用してください。
  - ◎ 本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品や、オプション品以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。
- 11. 損傷した部品がないか点検してください。
  - ◎ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないかしっかりと点検し、正常に作動し、所定の機能を発揮するか確認してください。
  - ◎ 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす、すべての箇所に異常がないか確認してください。
  - ◎ 損傷・故障した部品交換や修理は、取扱説明書の指示にしたがってください。
  - ◎ 取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所に修理を依頼してください。
  - ◎ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
  - ◎ スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所で修理を行ってください。
- 12. 次の場合は電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
  - ◎ 使用しない、または、修理する場合。
  - 刃物などの付属品を交換する場合。
  - ◎ その他危険が予想される場合。
- 13. 調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - ◎ 電源を入れる前に、点検・調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 14. 電動工具は注意深く手入れをしてください。
  - ◎ 付属品の交換は、取扱説明書にしたがってください。
  - ◎ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
  - ◎ ケーブルは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所に修理を依頼してください。
  - ◎ 延長ケーブルを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

- 15. きちんと保管してください。
  - ◎ 乾燥した場所で、お子様の手のとどかない安全な所または、錠のかかる所に保管してください。
- 16. 不意な始動は避けてください。
  - ◎ 電源につないだ状態で運ばないでください。
  - ◎ プラグを電源に差込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 17. 屋外使用に合った延長ケーブルを使用してください。
  - ◎ 屋外で使用する場合、3芯キャブタイヤコードまたは、3芯キャブタイヤケーブルの延長ケーブルを使用してください。
- 18. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ◎ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 19. 電動工具の修理は専門店に依頼してください。
  - ◎ 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - ◎ 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
  - ◎ 修理は、必ずお買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお申し付けください。

#### 【2】コアドリルの使用上のご注意

- 1. 必ず接地(アース)してください。
  - ◎ 故障や漏電の時、感電する原因となりますので、アース付プラグを電源コンセントに合わせて接地(アース)してください。
  - ◎ 接地と共に感電防止用漏電遮断器の設置された電源を使用してください。
  - ◎ 漏電遮断器や接地については、次の法規がありますので、ご参照ください。
    - ※労働安全衛生規則 第333条・第334条
      - 電気設備の技術基準 第18条・第28条・第41条
- 2. 電線管・ガス管・水道管などの埋設物に注意してください。
  - ◎ 電気が流れている電線や電線管などに接触すると感電する恐れがあります。
  - ◎ 壁・床などに穴あけを行う場合は、埋設物のチェックをしっかりと行ってください。
- 3. 石綿(アスベスト)は人体に有害です。このような成分を含んだ材料に穴あけをする時は、関係法令にしたがって防じん対策をしてください。
- 4. 湿式コアビットで作業する場合は、ゴム手袋・ゴム長靴は必ず着用してください。
  - ◎ 湿式コアビットで穴あけをする時は、水を使用しますので、作業中は必ずゴム手袋・ゴム長靴を 着用してください。

- 5. 乾式コアビットで作業する場合は、切り粉を集じんすると静電気が発生することがありますので、必ずゴム手袋を着用してください。
  - ◎ 使用される集じん機の取扱説明書をよく読み、指示にしたがって正しく使用してください。
- 6. 湿式コアビットで天井面への作業はしないでください。
  - ◎ 湿式での穴あけは水を使用するため、天井面への穴あけはモータ内部に水が入り、非常に危険です。
- 7. 高所での作業は、関係法令にしたがって作業してください。
  - ◎ 安全な足場を確保して、足場より1.5m以上での作業はしないでください。
  - ◎ 高所での作業の場合は、十分にスペースのあるしっかりした足場を確保してください。
  - ◎ 高所での作業の場合は、施工場所の下に人を入れないようにしてください。
- 8. 貫通側の安全面に注意してください。
  - ◎ 貫通穴あけ時に切削コアがコアビット内から抜け落ちたり、切削水が漏れたりすることがありますので、人や物にあたらないように、防護対策や処理方法を確実に行い、作業を始めてください。
- 9. つなぎケーブルを使用する時は、アース線を備えた3芯延長ケーブルを使用してください。
  - ◎ アース線のない2芯延長ケーブルですと、感電の原因となります。
- 10. 使用電源は銘板に表示してある電源を使用してください。
  - ◎ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因となります。
- 11. 乾式コアビットで穴あけをする時は、作業者は保護めがね・防じんマスク・耳せんなどの保護具を着用してください。
- 12. 湿式コアビットで穴あけをする時は、水処理パッドを必ず使用してください。
  - ◎ 作業中に水が飛散して、モータ内部に水が入るのを防止するためにも、水処理パッドは必ず使用してください。
  - ◎ 水処理パッドを使用する時は、水漏れがないようにしっかりと取付けてください。
- 13. ポールベースはしっかり固定してください。
  - ◎ 正しく固定することは非常に重要です。固定がきちんと行われていないと、穴あけ中にガタ付いたり、かみこむなどで、コアドリルおよびコアビットが損傷する恐れがあります。
- 14. 回転中のコアビット・メインシャフトには絶対に触れないでください。
  - ◎ 回転中のコアビットやメインシャフトには、手や身体を近づけないでください。巻き込まれたり、けがをする恐れがあり危険です。
- 15. モータの風穴をふさいだり、風穴に物を入れないでください。
- 16. 異常時にはただちにスイッチを切ってください。
  - ◎ 穴あけ中にコアビットが止まったり、異音を発した時は、ただちにスイッチを切ってください。

- 17. ポールベースの固定に、バキュームパッドおよびノーアンカーベースを使用する場合は、自動送り装置は使用しないでください。
  - ◎ ポールベースが浮き上がり、大変危険です。
- 18. 突起物のあるコアビットは、使用しないでください。
  - ◎ 回転物に突起物があると、巻き込まれたりけがをする危険性があります。
- 19. 最大コアビット呼径を超えるコアビットは、使用しないでください。

#### **注**意

- 1. 無理して使用しないでください。
  - ◎ 安全に能率よく作業するために、機器の能力に合った仕様で作業してください。
- 2. コアビットの取扱説明書をよく読み、指示にしたがって正しく使用してください。
- 3. 湿式コアビットで穴あけをする時は必ず給水を行ってください。
  - ◎ 湿式コアビットは加熱すると、寿命が短くなり穴あけ能率も低下しますので、必ず給水を行ってください。
  - ◎ 清水以外の水を使用すると、コアドリルの故障の原因となります。必ず清水を使用してください。
- 4. コアビットが穴あけ面に接した状態で、モータを回転させないでください。
  - ◎ コアビットやコアドリルの破損の原因となります。
- 5. 穴あけ作業は回転が上がってから行ってください。
  - ◎ 穴あけ作業はスイッチを入れ、コアビットの回転が完全に上がってから行ってください。
- 6. 穴あけ途中で送りハンドルに無理な力をかけ、コアビットの回転を止めたり、コアビットをロックさせたりしないでください。
  - ◎ コアビットのチップの破損や、コアドリルの破損の恐れがあります。
- 7. 送りハンドルから手を離す時は、必ずスライド式ボルトを締めてドリルヘッドを固定してください。
- 8. スライド式ボルトをゆるめる時は、必ず送りハンドルを持ち、ドリルヘッドが動かないように行ってください。
- 9. 電源が離れていて、延長ケーブルが必要な時は、本製品を最高の性能で支障なくご使用していただくために、十分な太さのケーブルをできるだけ短くお使いください。
  - ◎ 使用できる延長ケーブルの太さ(公称断面積)と最大長さの目安

公称断面積	電線の最大長さ
1. 25mm²×3芯	10m
2. 0 mm² × 3 芯	20 m
3. 5mm²×3芯	3 0 m
5. 5mm²×3芯	5 0 m

## 【3】乾式コアビットおよび乾式用スイベルの使用上のご注意


### ▲ 警告

- 1. 乾式コアビットの取扱説明書をよく読み、指示にしたがって正しく使用してください。
- 2. 乾式で使用してください。
  - ◎ 注水しますと切り粉の排出が悪くなり、穴あけできなくなることがあります。
- 3. 乾式コアビットは穴あけ中に高温になりますので、引火性の油などは絶対に塗布しないでください。
- 4. 使用直後の乾式コアビットは高温で大変危険です。火傷をする恐れがありますので、直接手で触れないでください。
- 5. 引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。
  - ◎ 乾式コアビットは使用中に火花を発生することがあります。埋設されているガス管・電線には十分 注意してください。
- 6. 当社専用の乾式コアビットを使用してください。
  - ◎ 指定以外の乾式コアビットを使用するとトラブルの原因となります。

#### ♠ 注 意

- 1. 乾式コアビットおよび乾式用スイベルを取付ける時に、各ねじ部にグリースを塗布しておくと作業後の取りはずしが容易になり、錆付き防止にもなります。
- 2. 集じん機等で切り粉の吸引を必ず行ってください。
  - ◎ 切り粉の排出状態が悪くなると、乾式コアビットの刃部がロックしたり目づまりして、正常な穴あけができなくなります。
- 3. コンクリートが湿っている場合には、切り粉の集じんができない恐れがありますので、穴あけは乾いた状態のコンクリートに行ってください。
- 4. 穴あけ中は集じん機が止まらないようにしてください。切り粉の排出ができなくなり、乾式コアビットの摩耗増加・穴あけ能率の低下を招きます。
- 5. 集じん機のフィルタが目づまりしないようこまめに掃除をし、吸引力が低下しないようにしてください。
- 6. 穴あけ中に切削コアが折れると、乾式コアビットの中で切削コアがつまり、空気の流れを遮断して 集じんの妨げになる恐れがありますので、折れた切削コアは、こまめに取除いてください。
- 7. 乾式用スイベルを落としたり、ぶつけたりしないでください。乾式用スイベルが変形および破損する恐れがあります。

# 2. 各部の名称

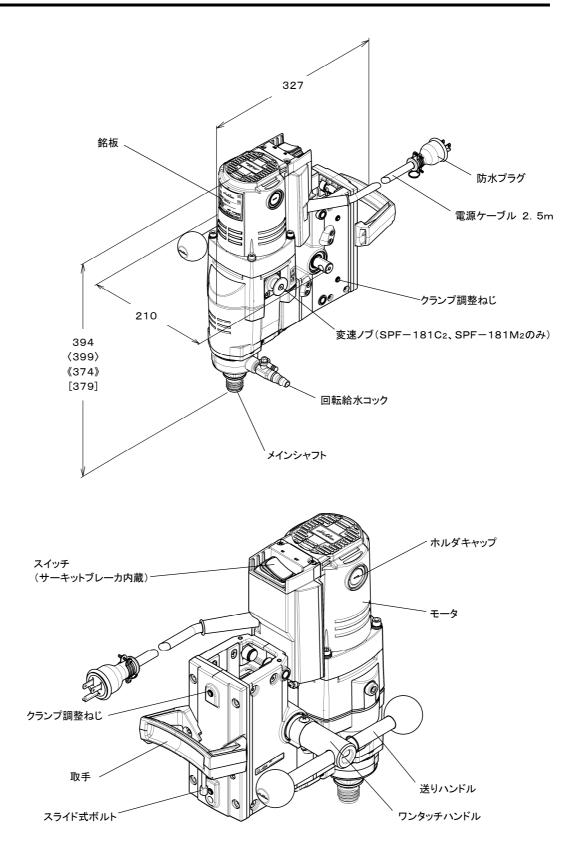


絵は、SPF-181C2です。〈 〉は、SPF-181M2、《 》は、SPF-161C、[]は、SPF-161Mです。

# 3. 仕様 (ドリルヘッド)

型式名		SPF-181C <sub>2</sub>	SPF-181C2         SPF-181M2         SPF-161C         SPF-161M			
モータ		単相直巻整流子モータ				
使用電源		単相交流 50∕60Hz 電圧 100V				
定格電流		15A				
最大出力	最大出力		2100W			
無負荷回転速度	高速(HI)	1250min <sup>-1</sup>		- 900min <sup>-1</sup>		
無貝仰凹粒还及	低速(LOW)	700min <sup>-1</sup>				
標準コアビット呼径	Z E	25~180mm		25~160mm		
最大コアビット呼径		200mm		180mm		
コアビット取付ねじ		Cロッドねじ	M27ねじ	Cロッドねじ	M27ねじ	
質量(ケーブルを除く)		10. 0kg	10. 1kg	9. 3kg	9. 4kg	

# 4. 標準付属品



□49ポールベース SB-493-600・・・1ヶ (SPF-161Cセット販売)



工具袋 ・・・1<sub>ケ</sub>



片口スパナ 27・32mm ・・・各1ヶ (SPF-181C2・ SPF-161C)




メガネレンチ 17×21mm ・・・1ヶ



キャリングケース ・・・1ヶ (SPF-161C セット販売)



六角棒レンチ 4mm ・・・1ヶ



取扱説明書 ・・・1<sub>ケ</sub>




片口スパナ 36mm・・・2ヶ (SPF-181M<sub>2</sub>・ SPF-161M)


# 5. 用途

- ◎ 道路・ダム・墜道・橋梁などのコンクリート穴あけ工事。
- ◎ テストピースの採取。
- ◎ ガードレールポスト・フェンスポスト下穴の穴あけ。
- ◎ 冷暖房・電気・電話・水道・ガスなどの配管分野における鉄筋コンクリートの穴あけ。


# 6. オプション品 (別売)

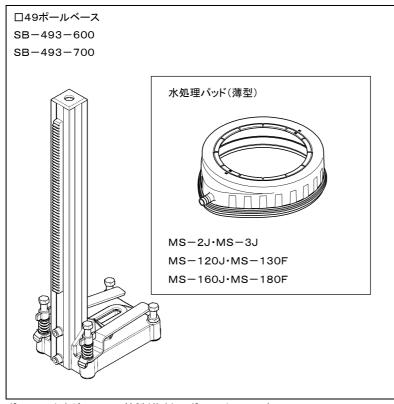


ポールの寸法が□49の鉄製(薄肉)のポールベースです. 前後15°30°45°60 水処理パッド(薄型)MS-2J・MS-3J・MS-120J・MS-130F・ 調整可能なポールベースです。 MS-160J・MS-180Fの取付けが出来ます。 ポール先端に□49回転サブ

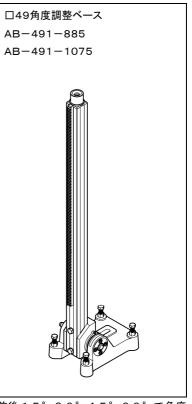

前後 1 5 ° 3 0 ° 4 5 ° 6 0 ° で角度 調整可能なポールベースです。 ポール先端に口 4 9 回転サブポールを 取付けることにより、回転ポールベース として使用できます。

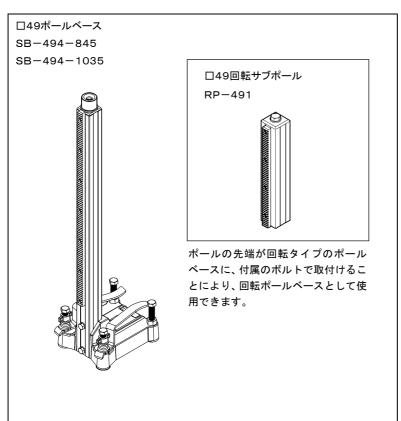


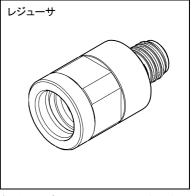

各種コアビット取付ねじに対応できます。



□49回転サブポールが取り付け可能な□49のポールベースです。□49回転 深穴をあける時に使用します。 サブポールを取付けなくても使用可能です。

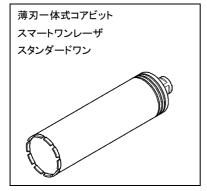


3点式コアビットよりも薄刃で、一体式 の湿式コアビットです。

呼径	穿孔穴径	穴あけ深さ	全長	[mm]
呼徑	[mm]	[mm]	Cロッドねじ	M27ねじ
14.5	14.5			
15	15.0			
19	19.0		311.5	304.5
22	22.0			
25	25.0			
27	27.0			306
32	32.0			306
40	40.0			
52	52.0			
56	56.0			
65	65.0			
70	70.0	260		
75	75.0	200		
80	80.0			
90	90.0		313	
100	100.0			304
106	106.0			
110	110.0			
120	120.0			
130	130.0			
150	150.0			
160	160.0			
180	180.0			
200	200.0	^ - <del></del>	11.tr 🗆 = + = = = = = = = = = = = = = = = = =	

※穴あけ深さにはチップの高さは含みません。全長は新品時のチップ先端長です。



メインシャフト穴に挿入することで、コア アンカーを施さずに、ジャッキ固定する 穴あけ作業における切削水の飛散を防 ドリルの穴あけ位置を正確にポイントし 時に使用します。

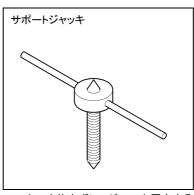





ぎ、集排水できます。




脱着式の水処理金具です。水処理パッド 自動送りで穴あけができます。鉄筋を切 E仕様のドリルヘッドで、手送り作業す MS-2~MS-8の取付けができま 断しない機能も搭載しています。

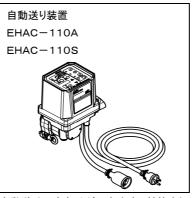

S仕様は、クランプ部の左右どちら側にも

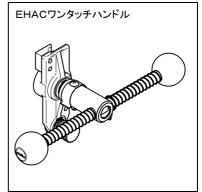

る時に使用します。

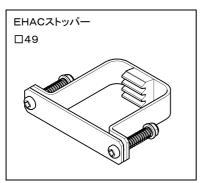


ポールベースに取付け、ドリルヘッドの タンク容量は6.5リットルと軽量で、 給水の不便な場所で使用します。タンク 送りを希望位置で止めることで、穴あけ 小型機種の穴あけに最適な樹脂製給水 容量は13リットルで、空気圧により高 深さを設定できます。




タンクです。




所へも注水できます。

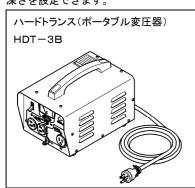


電源を100V・115V・120Vに集作業に使用します。 変更したい時に使用します。

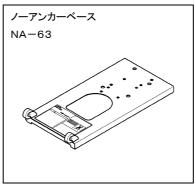


電源電圧が低下している時や、200V アスファルト道路でのテストピース採 幅が70mmから230mmまでの縁

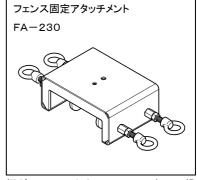


石、コンクリート塀などに固定可能でコ アドリルの架台として使用します。

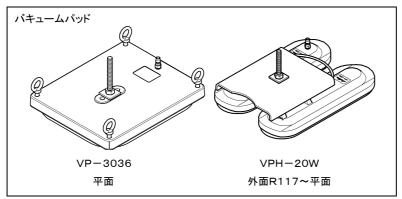

アンカー施工できない場所に、ポールベースを簡易に吸着固定することができま バキュームパッドを吸着させる時に用

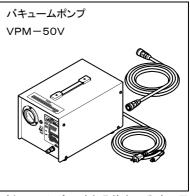


います。

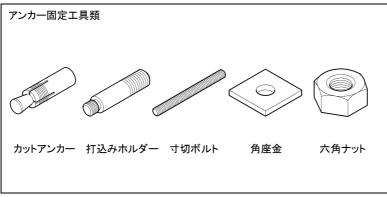


コンクリートなどに施工して、ポールベースを固定します。




アンカー施工時に使用するドリルです。

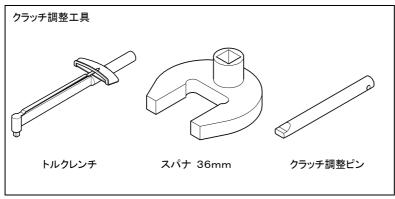

クラッチが滑りやすくなった時に、外部から容易に再調整ができます。

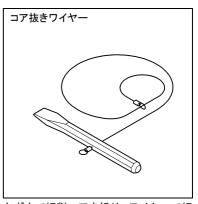


タガネで切削コアを折り、ワイヤーで切 削コアを抜取ります。

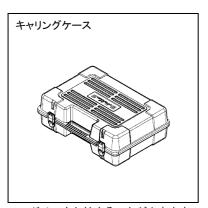


コアドリルを収納することが出来ます。


# 7. 使用時全体図および仕様

# 【1】 □49ポールベース SB-493-600のアンカーによる固定

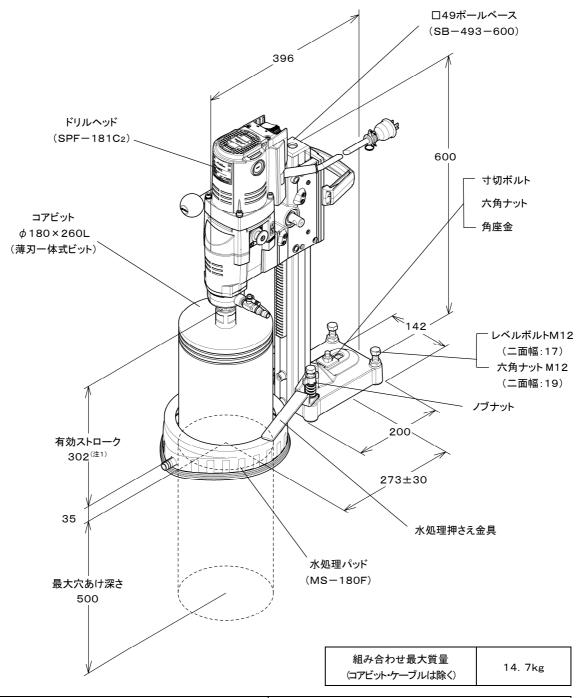

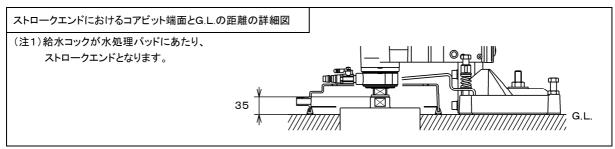


# 【2】 □49ポールベース SB-493-600のバキュームパッドによる固定

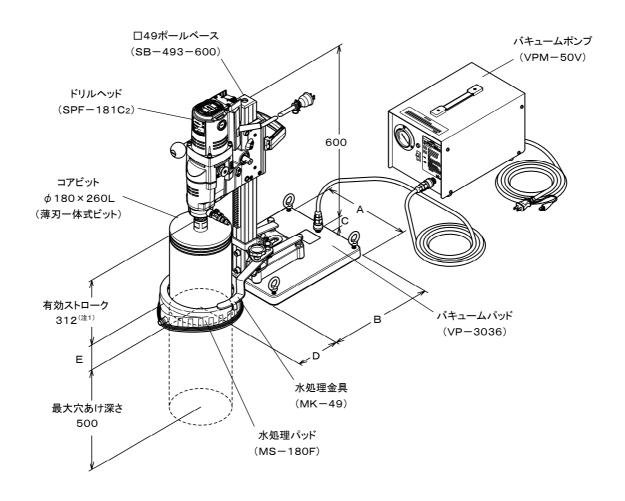

### **注**意


VPH-20WによるR面(曲面)への固定の場合は、水処理パッドは使用できません。

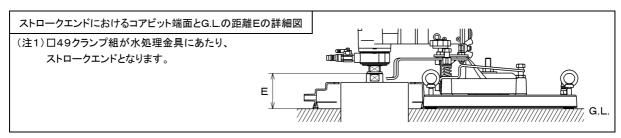


型式名	VP-3036	VPH-20W
A×B×C [mm]	300×360×32	314×420×48~80
D寸法 [mm] <sup>(注2)</sup>	121(+39)	98~158(注3)
E寸法 [mm]	84	70~102
用途	平面吸着	外面 R117~平面

- (注2) D寸法は、バキュームパッドに水処理パッド(MS-180F)が接する位置を基準とし、+はポールベースの前進可能寸法です。
- (注3) VPH-20Wは、水処理パッドが使用できないので、水処理パッドなしでの寸法です。

# 【3】 ノーアンカーベース NA-63による固定

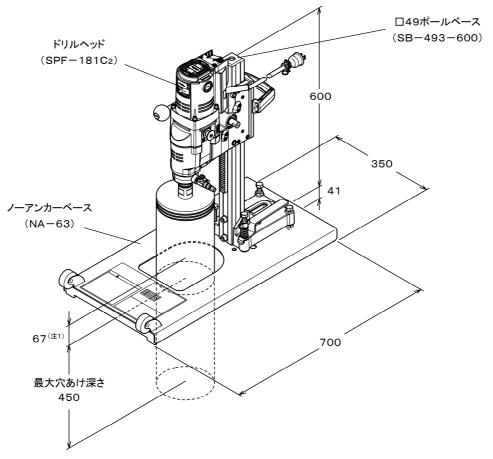

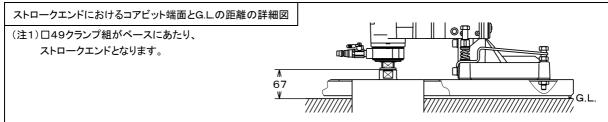

## ノーアンカーベース NA-63の使用上の注意

#### ▲ 警告


- 1. アスファルト専用ですので、アスファルト以外への穴あけには使用しないでください。
- 2. ノーアンカーベースの鋭部で身体を傷付けないように注意してください。
- 3. 必ず両足でノーアンカーベースを踏んで穴あけ作業を行ってください。
- 4. ノーアンカーベースが浮き上がるほどの無理な切込みは、絶対にしないでください。
- 5. 急斜面では使用しないでください。

#### ポイント

ノーアンカーベース NA-63を使用した場合の最大コアビット径は160mmです。

# 【4】 □49角度調整ベース AB-491-885のアンカーによる固定

#### 1. 後方角度の場合

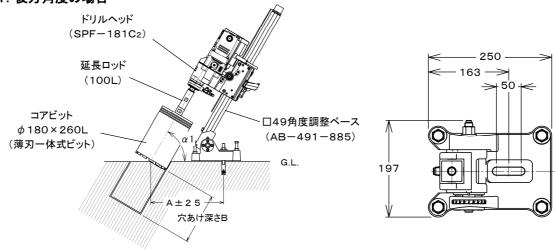

# <u>企</u>注意


角度  $\alpha$  1 が 9 0 度の時のみ、水処理金具の取付けが可能で、水処理パッドが使用できます。

# ◎後方角度別アンカー位置、穴あけ深さ一覧表(注1)(注2)

<b>各中。</b> 4 (注3)	A(穴あけ位置 ~	B(各延長ロッドを使用した			
角度 α 1 <sup>(注3)</sup>	アンカー位置)	なし	100L	200L	
90度	293mm	219mm	319mm <sup>(注5)</sup>	419mm <sup>(注5)</sup>	
75度	322mm	159mm	259mm <sup>(注5)</sup>	359mm <sup>(注5)</sup>	
60度	373mm	84mm	184mm	284mm <sup>(注5)</sup>	
45度	462mm	(注6)	73mm	173mm	
30度	645mm	(注6)	(注6)	(注6)	

- (注1) 薄刃一体式コアビット φ180×260Lを使用した場合における穴あけ深さを示します。
- (注2) 延長ロッドの取付けの可否を示すものであり、実際に、延長ロッドを取付けた状態で切込み始めると、振れが発生する 可能性がありますのでご注意ください。
- (注3)  $\alpha$  1角度の取付け可能最大コアビット呼径は9頁3の仕様の最大コアビット呼径と同じです。
- (注4) 穴あけ深さは、ビット中心からの深さを表しています。
- (注5) コアビットの有効長を超える深さなので、途中で切削コアを折って取出し、再び穴あけをした時の深さです。
- (注6) 穴あけを行えません。

#### 2. 前方角度の場合

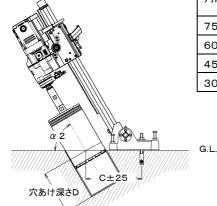

### ◎前方角度別アンカー位置、穴あけ深さ一覧表

角度 α 2	取付け可能最大ビット呼径(注7)	C(穴あけ位置 ~ アンカー位置)	穴あけ深さD
75度	200mm	281mm	269mm
60度	180mm	282mm	217mm
45度	180mm	303mm	148mm
30度	180mm	370mm	38mm

(注7)「SPF-161C」、「SPF-161M」は、各角度とも9頁3の仕様の最大コアビット呼径と同じです。

### ▲ 警告

前方角度での穴あけ時は、アンカーを切らないよう注意してください。


# 8. キャリングケース収納状態

#### <u></u> 注 意

ドリルヘッドのスライド式ボルトは締めた状態で収納してください。

#### ポイント

- 1. 工具・ワンタッチハンドル等の小物がキャリングケース内で動かないように、スポンジ等で固定してください。
- 2. メインシャフト内(回転給水コックおよびホース内)の水気はよくきり、よく乾燥させてから収納してください。
- 3. コアビットは収納できません。
- 4. □49ポールベースSB-493-700以上(全高が600mmを超えるもの)は収納できません。

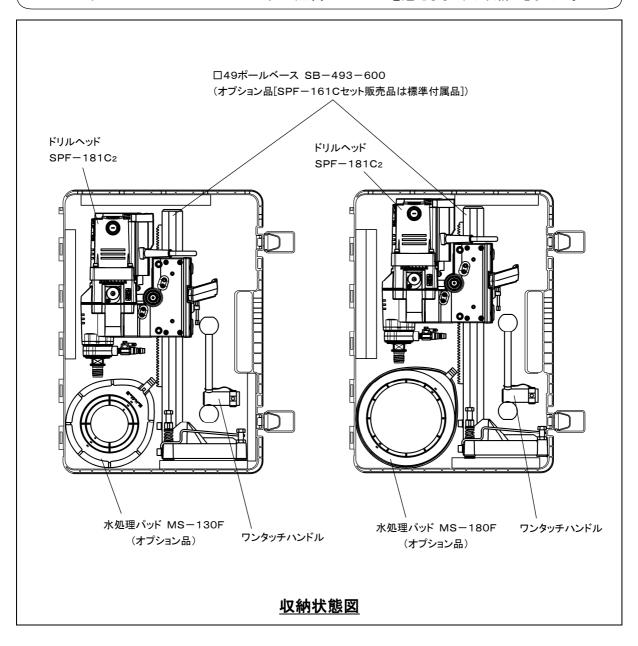


# 9. 使用方法

◎ コアドリルを固定する方法にはアンカーによる固定、バキュームパッドによる吸着などがあります。 ここでは、□49ポールベース SB-493-600のアンカーによる固定方法を例に説明します。

# 【1】アンカー施工

◎ 使用するハンマードリルの取扱説明書にしたがい作業してください。


#### 準備するもの



ハンマードリル ・・・1ヶ



キリ ・・・1ヶ



打ち込みホルダー ・・・1<sub>ケ</sub>



アンカー ・・・1<sub>ケ</sub>



ハンマー ・・・1ヶ



チリ吹き ・・・1ヶ




スケール ・・・1<sub>ケ</sub>

① 穴あけ位置から273±30mmの位置に、ハンマード リルで下穴をあけてください。

アンカー	W3/8	W1/2
キリサイズ	14. 5mm	18mm
削孔深さ	55mm	65mm

- ② チリ吹きで穴の中の切り粉を排除してください。
- ③ アンカーを穴の中に挿入してください。
- ④ 打込みホルダーをしっかり保持して、ハンマーで打込んでください。

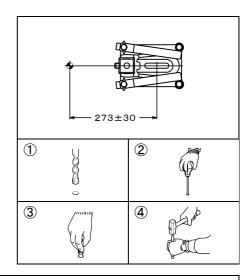

### ▲警告


- 1. 下穴の中の切り粉は、完全に排除してください。切り粉が残っていると、アンカーが抜けやすくなり大変危険です。
- 2. 打込み不足はアンカーが抜けやすくなり大変危険です。
- 3. アンカーは当社指定のカットアンカーを使用してください。

# 【2】コアドリルの設置


## 準備するもの




寸切ボルI ···1<sub>ケ</sub>



六角ナット ・・・1ヶ



角座金 …1<sub>ケ</sub>




水準器 …1<sub>ケ</sub>

1) 寸切ボルトをアンカーにねじ込み、ポールベースを設置し、メガネレンチで六角ナットを締付けて仮固定してください。

## ▲ 警告


- 1. 寸切ボルトは5山以上ねじ込んでください。ねじ込めない場合は、ねじ部に傷などがありますので、寸切ボルトを交換するか、アンカーの打ちなおしを行ってください。
- 2. ポールベースが倒れないように、しっかりと支えて作業してください。
- 2) ワンタッチハンドルからワンタッチピンを引抜いてクランプ 部の軸付ギヤにワンタッチハンドルを差込んでください。

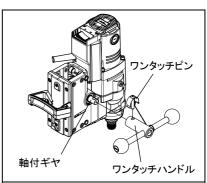

3) 軸付ギヤとワンタッチハンドルの穴の位置を合わせてワンタッチピンを差込んで取付けてください。

#### ポイント


ワンタッチハンドルは、軸付ギヤの左右どちらでも取付け可能です。E仕様は片側にしか取付けることができません。

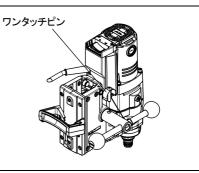

4) ドリルヘッドをポールベースに差込んでください。

#### ⚠ 注 意

- 1. 軸付ギヤのピニオンギヤが、ポールベースのラックにあたるまでゆっくりと差込み、送りハンドルをまわして、ギヤを完全にかみあわせてください。ピニオンギヤやラックに衝撃を加えると、ギヤが破損することがあります。
- 2. ドリルヘッドを落とさないように注意してください。

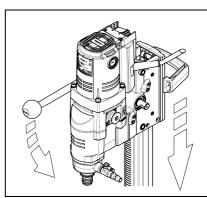

#### ポイント

ご使用前に必ずクランプ調整を行ってください。(本書[定期点検]を参照)

5) 送りハンドルをまわしてメインシャフト先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、スライド 式ボルトを締めてドリルヘッドを固定してください。

#### ⚠ 注 意

送りハンドルから手を離す時は、必ずスライド式ボルトを締めてドリルヘッドを固定してください。

- 6) メガネレンチで六角ナットをゆるめ、ポールベースを移動させて、メインシャフトと穴あけ位置を合わせてください。
- 7) ポールベースがガタ付かないようにレベルボルトでレベル調整を行い、調整後はメガネレンチで六角ナットを締付け、ポールベースをしっかり固定してください。垂直・水平の調整は、ポールに水準器などをあてて行ってください。

### <u>徐</u>注意

ポールベースがガタ付く場合は、再度レベル調整を行ってください。

## 【3】回転速度の設定(SPF-181C2·SPF-181M2のみ)

◎ モータの回転速度を変速ノブで設定してください。変速ノブを引きながら、希望位置にスライドさせ、ドリルの回転速度を設定してください。

#### ▲ 警告

- 1. 変速ノブが変速位置に動きにくい時は、メインシャフトを片口スパナ(SPF-181C2の場合:27mm、SPF-181M2の場合:36mm)で少しずつまわしながら、変速ノブを動かしてください。
- 2. 穴あけ作業中に回転速度を変更する場合は、モータの停止寸前に切替えてください。モータが高速回転中に変速するとコアドリルの故障・破損の原因となります。

## 変速位置(回転速度)と適用コアビット呼径の目安表


変速位置	回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	適用コアビット呼径 [mm]
高速(HI)	1250	25 ~ 90
低速(LOW)	700	100 ~ 200

# 【4】コアビットの取付け

#### 準備するもの



- 1) スライド式ボルトをゆるめてドリルヘッドをポールの上端 付近にくるまで送りハンドルで移動させ、スライド式ボルト を締めてドリルヘッドを固定してください。
- 2) メインシャフトねじ部にグリースを少量塗布して、コアビットをねじ部の根元までねじ込んでください。

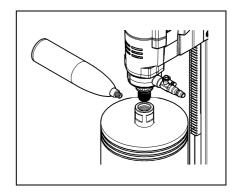

#### ▲ 警告

コアビットの取付け・取りはずしは、必ず電源ケーブルのプラグを電源から抜いて行ってください。

#### **注**意

- 1. コアビットを取扱う時はゴム手袋を着用し、けがのないように注意してください。
- 2. コアビットが落下しないよう、注意して行ってください。

#### ポイント


コアビットをメインシャフトに取付ける時にグリースを塗布することにより、作業後の取りはずし が容易になります。

# 【5】水処理パッドの取付け

- ◎ 水処理パッドを穴あけ位置にあわせて置き、水処理押さえ金具で押さえてください。押付力の調整は、ノブナットで行ってください。
- ◎ 水処理パッドの排水口に取付け可能なホースの内径は15mmです。

#### **注**意

- 1. 水処理パッドおよび水処理押さえ金具は、コアビットに接触しないように設置してください。
- 2. 水処理パッドを壁面に設置する場合は、排水口の角度に制限があります。パッドの開口部から、水があふれ出ないよう注意してください。

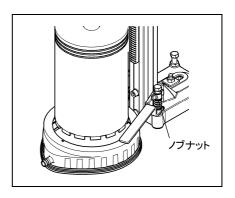

# 【6】排水処理の準備

#### 1. 床面の排水処理例


- 例 1) 水処理パッドの排水口にバキュームクリーナーの吸引口を接続する方法。
- 例 2) 水処理パッドからポンプなどで吸出す方法。

#### 2. 壁面の排水処理例

- 例 1) 水処理パッドの排水口にバキュームクリーナーの吸引口を接続する方法。
- 例 2) 水処理パッドの排水口にホースを接続し、ホースの他方をバケツに受ける方法。

# 【7】給水の準備

## 準備するもの



ホース … 1ヶ



ホースバン …1<sub>ケ</sub>



ドライバー …1<sub>ケ</sub>


- ◎ 給水コックを閉じ、給水用カプラーまたは、給水用ホースを接続してください。給水用ホースの場合は、ホースバンドで締付けてください。
- ◎ 給水コックに取付け可能なホースの内径は15mmです。

#### **注**意

- 1. コアドリルの破損の原因となりますので、給水は必ず清水を使用してください。
- 2. 穴あけ作業中に給水が止まらないようにしてください。

#### ポイント


給水コックにはハイカプラソケット20MS(日東工器) やジョプラWナットタイプTN-6.5WR(ジョプラック ス)等のハイカプラ仕様のソケットが取付け可能です。

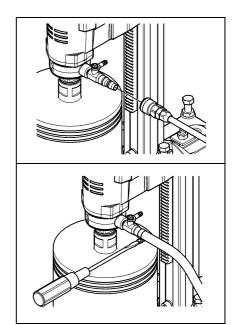

### 【8】穴あけ作業

- 1) スイッチが切れていることを確認して、プラグを電源に差込んでください。
  - ◎ ハードトランスHDT-3Bを使用する場合は、100V電源に差込んでください。
- 2) 水道の蛇口をあけ、給水コックを徐々に開き、給水量を 調整してください。

1分間に2リットル程度給水してください。





3) スライド式ボルトをゆるめ、送りハンドルでコアビット先端 が、穴あけ面から少し離れる位置にしてください。

#### 注意

コアビットが穴あけ面に接した状態でコアドリルを始 動させると、コアビットやコアドリルの破損の恐れが あり危険です。

4) スイッチを入れ、切込みを行ってください。送りハンドルで コアビットが穴あけ面に軽くあたるまで、ドリルヘッドをゆ っくり移動させてください。はじめは、5~10mmの深さま で軽く切込み、その後は一定の力で切込んでください。

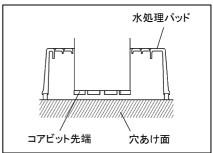

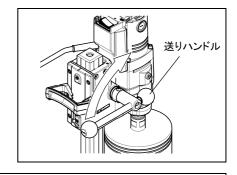

#### ▲ 警告

- 1. 音や振動などに異常のある場合は、ただちにスイッチを切ってください。
- 2. コアビット回転中は、モータ部の風穴をふさいだり、風穴に物を入れないでください。また回 転部分に触れないでください。
- 3. 送りハンドルを急にまわすと、コアビットが穴あけ面に強くあたり、コアビット・コアドリルの 破損および事故などの恐れがあり危険です。

#### ⚠ 注 意

送りハンドルに無理な力をかけると、コアビットの摩耗増加・穴あけ能率の低下を招きます。

#### ポイント

サーキットブレーカが作動して、スイッチが切れた時は、いったん送りハンドルでコアビットを穴 から抜出し、スイッチを入れなおしてください。

5) 所定の深さまで切込んだら、給水を止め、送りハンドルでコアビットが穴から出るまでドリルヘッドを 移動させ、スライド式ボルトを締めて、ドリルヘッドを固定してください。

#### ♠ 注 意


- 1. 給水を止めたら、すぐにコアビットを穴あけ面から出してください。
- 2. コアビット内に残った水が飛散しないように注意してください。
- 6) スイッチを切って、プラグを電源から抜いてください。

# ▲ 警告

- 1. プラグを電源から抜く時は、ケーブルを引張らないでください。
- 2. ぬれた手や手袋で、プラグ・電源に触れないでください。感電する恐れがあり危険です。

### 【9】穴あけ作業終了

- 1) スライド式ボルトをゆるめ、ドリルヘッドをポールの上端付近にくるよう送りハンドルで移動させ、スライド式ボルトを締めてドリルヘッドを固定してください。
- 2) 水処理パッドを取外し、水処理押さえ金具を後向き(収納 状態)にしてください。
- 3) 給水用のホースをはずし、片口スパナを使用して、メイン シャフトからコアビットを取りはずしてください。
- 4) ドリルヘッドをポールから抜取ってください。
- 5) ポールベースを取りはずしてください。

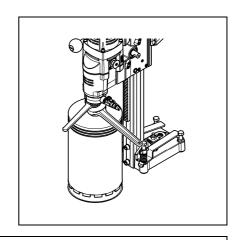

#### ▲ 警告

水処理押さえ金具を使用しない時は、必ず後向き(収納状態)にしてください。水処理パッド 設置時の様に開いたままにしていると、ポールベースの持ち運び時に、けがをしたり、損傷 する恐れがあります。

#### **注** 意

水処理パッドを取りはずす時に、水処理パッド内に残っている排水や、ヘドロが出てくる恐れがありますので注意してください。出てきた排水は、バキュームクリーナーなどで吸取ってください。

#### ポイント

コアビットを取りはずした後、ねじ部にグリースを塗布しておくと、錆付き防止になります。

# 10. 作業中のトラブルと対策

# 【1】作業中のトラブルと対策方法

◎ 作業中に異常を感じたら、ただちに作業を中止して安全な状態で、下表にて原因の調査を行ってください。

トラブル	原因	対策方法	
	コアビットがロックした	「コアビットがロックした」の項を参照	
コアビットの回転 が止まった	ギヤボックス部の故障	修理	
か.正な <i>51</i> こ	モータが停止した	「モータが停止した」の項を参照	
コアビットがロックした	鉄片または切り粉などが、切削コアと コアビットの間に挟まっている	本書「コアビットがロックした場合の解 決方法例」を参照	
うした	セリが発生した	「セリが発生した」の項を参照	
モータが停止し	スイッチの保護機能が作動した	「スイッチの保護機能が作動した」の 項を参照	
た	カーボンブラシの異常	本書「定期点検」を参照	
	モータ部の異常	修理	
	切削コアが折れている	切削コアをコアビットから取出す	
	ドリルヘッドのクランプ調整不良	本書「定期点検」を参照	
作動が土もい	ポールベースのアンカー固定不良	再固定	
振動が大きい	ポールベースのレベル調整不良	再調整	
	メインシャフトの芯ブレ	修理	
	コアビットの芯ブレ	新品交換	
電源ブレーカが	電源容量が小さい	電源容量を大きくするまたは、切込み 力を弱くする	
作動した	故障	修理	
	切込み力が強すぎる	切込み力を弱くする	
スイッチ の 保 護 機能が作動した	モータ/スイッチの故障	修理	
11 25 0 12	振動で作動することがある	「振動が大きい」の項を参照	
	鉄筋を切削している	_	
	給水量が多い	給水量を少なくする	
	電源容量が小さい	電源容量を大きくする	
切れ味が悪い	切り粉の排出状態が悪い	集じん機およびエアコンプレッサ等で 切り粉を排出する。	
	コアビットの目づまり	お買い求めの販売店またはコンセック 各営業所に相談	
	コアビットが摩耗している	新品交換	
	セリが発生した	「セリが発生した」の項を参照	
	切り始めに強く切込みすぎた	_	
セリが発生した	切込み力が強すぎる	切込み力を弱くする	
本書「コアビット	給水量が少ない	給水量を多くする	
にセリが生じた	振動が大きい	「振動が大きい」の項を参照	
場合の解決方法 例」を参照	ポールベースが曲がっている	修理	
	コアビットが摩耗し、切削溝が細くなっ ている	新品交換	

<sup>\*</sup> セリ… コアビットのボディー側面がコンクリート面に接し、回転の障害となること。

# 【2】コアビットがロックした場合の解決方法例

#### ▲ 警告

万一の事故を防止するために、スイッチを切って、プラグを電源から抜いてから行ってください。


◎ 片口スパナでコアビットをゆっくりまわし、コアビットが抜ける位置を探りながら、送りハンドルでドリルヘッドを少しずつ引抜き方向に移動させ、穴あけ面より抜いてください。

### <u>企</u>注意

送りハンドルに無理に力をかけると、

- 1. コアドリルの故障・破損
- 2. コアビットのチップの脱落

が起こる恐れがあります。

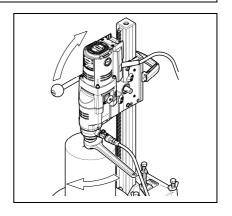

### 【3】コアビットにセリが生じた場合の解決方法例

#### ▲ 警告

万一の事故を防止するために、スイッチを切って、プラグを電源から抜いてから行ってください。

- 1) ポールベースの固定をゆるめ、セリの少ない位置に微調整し固定してください。
- 2) セリの部分を取除くため、コアビットを回転させ、穴の口元よりゆっくりと切込んでください。
- 3) 1)、2)を繰返し行ってもセリが解消されない場合は、穴あけ位置を変更するか、大きいサイズの穴あけを行ってください。


# 11. コア抜きワイヤーの使用方法

◎ 切削コアの抜取り方法の一つとして、コア抜きワイヤーによる方法があります。抜き取り可能な切削コアの質量は18kg以下で、下表に、コア抜きワイヤーで抜取ることができる切削コアの目安を示しております。



切削コア径	130mm	160mm	180mm	200mm
切削コア長	500mm	400mm	300mm	200mm
質量	約18kg			


1) 切削溝にコア抜きワイヤーのタガネ部分を差込み、ハンマーでたたいて切削コアを折ってください。

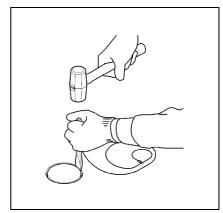

2) コア抜きワイヤーのワイヤー部分を輪にして、切削コアに かけてください。


#### ポイント

ワイヤーをできるだけ切削コアの奥にかけると、切削コアが抜きやすくなります。

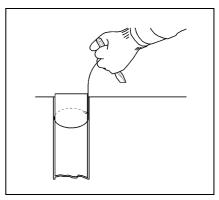

3) コア抜きワイヤーをゆっくりと引上げて切削コアを抜いて ゆき、切削コアを持てるようになりましたら、切削コアを持って抜いてください。

- 1. コア抜きワイヤーで、切削コアを高く吊り上げないでください。
- 2. コア抜きワイヤーは、コア抜き以外には使用しないでください。

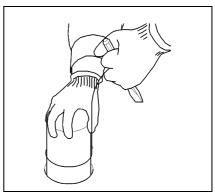


# 12. 自動送り装置の取付け

# 【1】E仕様の場合


#### ポイント

自動送り装置を取付ける時は、ドリルヘッド(-E仕様)の改造が必要です。お買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお問い合わせください。

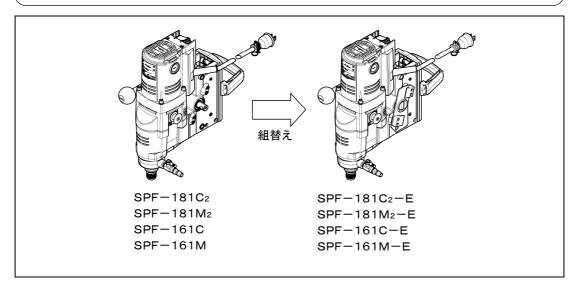


## 1. 取付け

1) ドリルヘッドのクランプ部(軸付ギャの凸)と、自動送り装置のかみあわせ部分(出力軸の凹)を合わせてください。

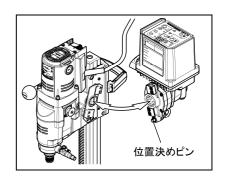

2) アイナットを引張って、自動送り装置のフックが、ドリルヘッドのクランプ部のフックにかみあうようにまわしてください。フック同士がかみあっているか確認した後、位置決めピンがギヤカバーの穴に入っているか確認してください。

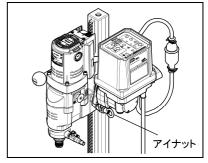


2. 取りはずしは、取付けの逆の手順で行ってください。

# 【2】S仕様の場合

#### ポイント


自動送り装置を取付ける時は、ドリルヘッド(-S仕様)の改造が必要です。お買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお問い合わせください。

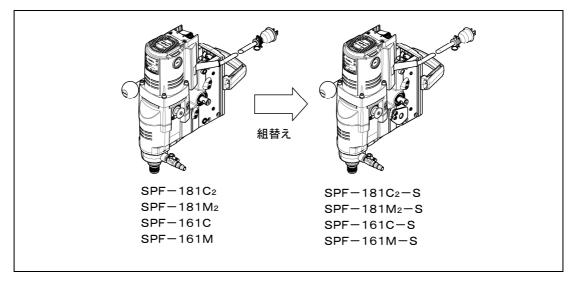


◎ S仕様の自動送り装置は、ドリルヘッドのクランプ部の左右どちら側にも取付けることができます。取付ける向きに合わせて、送り方向を変更してください。変更方法は「自動送り装置 EHAC−110 S」の取扱説明書を参照してください。

#### 1. 取付け

1) ドリルヘッドのクランプ部のハンドル取付け軸に自動送り装置のカップリング部を差込みながら、回り止め穴に回り止めピンが入るように取付けてくいださい。

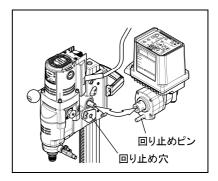

2) ワンタッチピンを差込む穴の位置を合わせ、ワンタッチピン で固定してください。

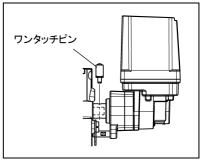

2. 取りはずしは、取付けの逆の手順で行ってください。

# 13 点検・保守・修理

## ▲ 警告

点検・保守の際は必ずプラグを電源から抜いてから作業を行ってください。プラグを電源につないだまま保守等を行うと、感電や事故の原因となります。

# 【1】作業前点検

◎ ドリルヘッド・ポールベース・水処理パッド・水処理金具・コアビットに、亀裂・破損はないか、またケーブル被覆部・プラグに、亀裂・損傷はないか点検してください。異常があった場合、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお問い合わせください。

#### 【2】定期点検

#### 1. 各部取付ねじの点検

◎ 各部取付ねじのゆるみなどを定期的に点検し、ゆるんでいる所は締めなおしてください。

#### ⚠ 注 意


ゆるんだまま使用すると、事故などの原因となり大変危険です。

#### 2. カーボンブラシの点検・交換

- 1) 点検方法
  - ホルダキャップをマイナスドライバーなどではずし、カーボンブラシを取出してください。 点検後は、ホルダキャップをしっかりと締付けてください。

#### 2) 点検項目

- カーボンブラシの摩耗が大きくなると、モータ故障の 原因となりますので、定期的に点検し、長さが摩耗限 界線(6mm)くらいになりましたら、新品と交換してく ださい。
- カーボンブラシはきれいにし、ブラシホルダ内で自由 にすべるようにしておいてください。

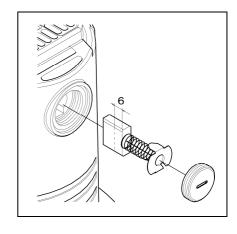

# ⚠ 注 意


当社指定のカーボンブラシを使用してください。

#### 3. クラッチの点検・交換


#### 準備するもの




トルクレンチ …1<sub>ケ</sub>



スパナ 27mm(SPF-181 C2、SPF-161C) 36mm(SPF-181 M2、SPF-161M) ・・・・1ヶ




クラッチ調整ピン ・・・1ヶ



六角棒レンチ ···1ヶ

- ◎ 摩擦板の摩耗によりクラッチが滑りやすくなりましたら、クラッチ調整工具を使用して、再調整してください。
- ◎ スパナのサイズは、「SPF-181C2」「SPF-161C」の場合は27mm、「SPF-181M2」「SPF-161M」の場合は36mmを使用してください。
- 1) 「SPF-181C2」「SPF-181M2」は、変速ノブを高速側(HI)にします。
- 2) ギヤケース部に付いている六角穴付プラグ(1/8")を六角棒レンチ(5mm)ではずします。
- 3) 六角穴付プラグをはずした穴に、クラッチ調整ピンの先をメインシャフトと平行にして差込みます。 その時、メインシャフトのねじ部を手でゆっくりとまわしながら、メインシャフトが固定されるまで、クラッチ調整ピンを差込みます。
- 4) クラッチ調整ピンを手で押さえながら、メインシャフトにスパナをかけて、トルクレンチで締付けます。


型式名	締付トルク	締付方向
SPF-181C <sub>2</sub> SPF-181M <sub>2</sub>	50N•m	_
SPF-161C SPF-161M	71N•m	左

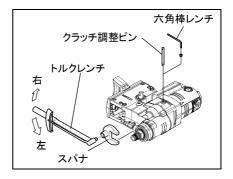

**注**意

規定締付けトルク以上の締付けは、クラッチ調整ピンおよびモータ損傷の原因となりますので注意してください。

5) 1~4)までの作業が終わりましたら、クラッチ調整ピンを抜き、メインシャフトに片口スパナ(SPF-181C2・SPF-161Cの場合27mm、SPF-181M2・SPF-161Mの場合36mm)をかけてポールにあて、メインシャフトを固定します。メインシャフトを固定した後、スイッチを入れ、モータがロックせずクラッチが滑っていることを確認します。

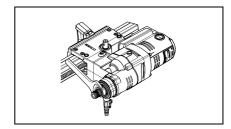

# ▲ 警告

片口スパナをポールにあてる方向に注意してください。


6) 確認できましたら六角穴付プラグ(1/8")を取付けて終了です。

#### 4. クランプ調整部分の点検・調整

○ 送りハンドルを動かしながら、六角棒レンチ(4mm)でクランプ部の4ヶ所のクランプ調整ねじをバランスよく締込んでゆき、ポールとクランプとのすきま調整を行ってください。締込みの目安としては、①側はガタ付きがなくなる所まで締込み、②側はガタ付きがなくなる所まで締込んだ後、1/4回転戻す程度(床面取付け時に、ドリルヘッドが自重で下がらない程度)です。

#### ポイント

- 1. クランプ調整ねじを強く締込みすぎると、送りが重く なります。
- 2. スライド面が摩耗してガタが生じてきましたら、調整が必要です。

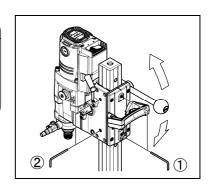

#### 5. グリースの交換について

◎ 本製品にはグリースが封入されています。本製品を長持ちさせるために、1年ごとにグリースの交換をお勧めします。その際に、廃棄処理等の問題もありますので、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお問い合わせください。

## 【3】保守

1) 作業後は、表面の清掃を行ってください。

ドリルヘッドの外枠は、ギヤケース部がアルミ製で、モータ部が強靭な合成樹脂製です。 モータ部外枠に、ガンリン・シンナー・石油・灯油類を付着させると、表面を痛めます。 モータ部外枠の清掃の時は、乾いた布か石鹸水を付けた布などで拭いてください。

#### 2) モータ部の保守

使用後は、ドリルヘッドをポールベースに固定して、モータを無負荷運転させ、内部に風を送り、 内部のゴミ・ほこりなどを排出してください。

#### 【4】修理について

- ◎ 本製品は、厳密な精度で製造されています。したがって、もし正常に作動しなくなった場合には、 決してご自分で修理をしないで、お買い求めの販売店または、コンセック各営業所にお問い合わせください。
- ◎ その他、取扱い上でご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

# 14. 製品の保管

#### 製品や付属品の保管

使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。

- ◇お子様の手がとどいたり、簡単に持ち出せる場所
- ◇鍵のかからない場所
- ◇軒先など雨がかかったり、湿気のある場所
- ◇温度が急変する場所
- ◇直射日光のあたる場所
- ◇引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

このような場所には保管しないでください。

本取扱説明書に記載されている製品の外観などの一部を予告なく変更している場合があります。

# メモ

# メモ

# メモ

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスにアクセスしていただき、最寄りの支店および営業所へ直接ご連絡ください。

http://www.consec.co.jp/works/hakken.html

右のQRコードをバーコードリーダー機能付きの携帯 電話より読み取ることで、最新の全国営業拠点をご確 認いただけます。





# 株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

型式名	SPF-181C2·SPF-161C SPF-181M2·SPF-161M	検 印
製造番号		